




## 電撃防止装置内蔵

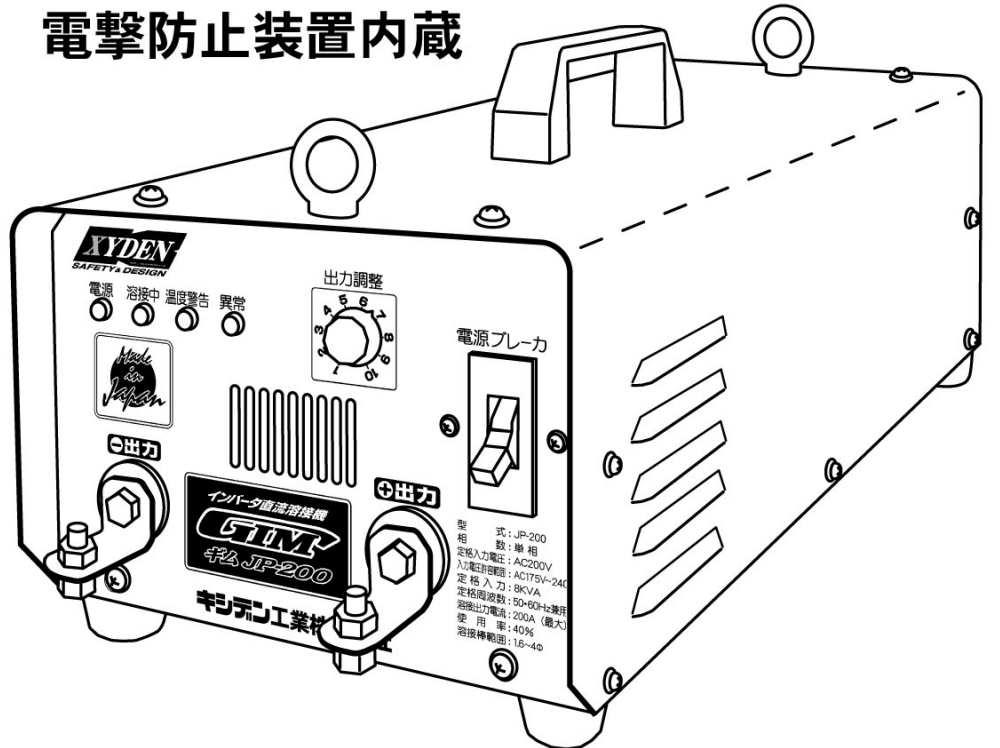

### ●目次●

安全上のご注意……………1P	各部の名称……………3P	仕 様……………5P
禁止事項／注意事項…1P	各部の説明と表示・動作説明…4P	日常の点検と保守・注意……6P
はじめに……………2P	入力電源の接続……………4P	保証書……………7P
設置と作業上の注意…2P	特長・その他……………5P	修理・点検・送り先・問い合わせ先…7P

**XYDEN キシデン工業株式会社**

### ■はじめに

キシデン製JP-200を御買上げ頂きまして有り難うございます。

JP-200の溶接能力は最大200Aの溶接能力を持ち、厳密な検査を経てお手元に届いたものです。

JP-200を正しく安全にお取扱いいただくために、ご使用前や点検前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。

またお読みいただいた後は大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

◎本機JP-200は直流式です。

直流式は感電事故の事例がなく、電撃防止装置の必要を法律では規定していません。

〈労働安全衛生規則第332条に準じています〉

（建築現場などの作業場所の高さが2m以上の落下の危険のあるところでの溶接作業。鉄骨などの伝導性が高い設置物が身体に触れやすい狭い場所での作業など。）

### ■設置と作業上の注意

- 1.本体は水平で安定した場所に設置して下さい。
- 2.風通しの良い場所に設置して下さい。
- 3.本体は空冷方式を採用しています。  
設置場所は本体から空間が10cm以上、後方50cm以上ある場所にして下さい。
- 4.精密機器ですので水や、雨のかからない場所に設置して下さい。
- 5.溶接スパッタやサンダー切断機等の火の粉のかからないようにして下さい。
- 6.出力端子と溶接コードはしっかりと接続し、絶縁テープ等で保護して下さい。
- 7.鉄粉、ホコリ、蒸気その他可燃物の無い所で使用して下さい。  
※冷却ファンがこれらを吸込み内部機器を破損させます。
- 8.強い衝撃は絶対に避けて下さい。



## 保証書



インバータ直流溶接機



お買いあげ日： 年 月 日

製造番号：

お名前	
ご住所	
電話番号	FAX
携帯電話	
販売店名	
備考	

保証について

1. 販売店様印、お客様の欄にご記入のない場合は「無効」になります。
2. 「正常なご使用状態」において発生した故障については、御買上げ日より 満1年間の保証をさせていただきます。
3. 次の場合は、保証期間中でも「有償修理」とさせていただきます。  
◎使用上の誤り。 ◎納品後の移動、輸送によって生じた損傷や故障。  
◎改造された場合の故障。 ◎火災、地震、水害などの天災による損傷や故障。  
◎その他、上記に準ずるもの。
4. 本保証は日本国内で本機をご使用の場合に限り有効です。

■修理・点検、送り先・お問い合わせ先■

**XYDEN キシデン工業株式会社**

〒121-0836 東京都足立区入谷7-18-29 TEL 03-3899-4281 FAX 03-3899-6882

◆http://www.kishiden.co.jp/ ◆E-mail:catalog@kishiden.co.jp

注意文の「⚠危険」、「⚠警告」、「⚠注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠危険」、「⚠警告」と「⚠注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。

⚠危険、⚠警告：誤った取扱いをされたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意：誤った取扱いをされたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

「⚠危険」、「⚠警告」、「⚠注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「注」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守って下さい。

### ■安全上のご注意■

◎ギム JP-200 ウェルダはプロ用溶接機です。有資格者、溶接技能者の方がお使い下さい。

◎火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「禁止事項／注意事項」を必ず守って下さい。

◎ご使用前に、この「取扱説明書」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用して下さい。

◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

### ■禁止事項／注意事項■

#### ⚠危険

帯電部に触れると致命的な電撃ややけどを負う恐れがあります。

- 帯電部には触れないで下さい。
- ケースやカバーを外したまま使用しないで下さい。
- 乾いた絶縁手袋を使用して下さい。
- 汗や雨等で濡れた服装で作業しないで下さい。

#### ⚠警告

アーク光、スパッタ、スラグは、目の炎症、やけど、視覚異常の原因になります。

- 十分な斜光度を有する保護具を使用して下さい。
- 皮手袋、長袖服、脚カバー、皮前掛け等の保護具を使用して下さい。
- 騒音が高い場合には、防音保護具を使用して下さい。

#### ⚠注意

ヒュームやガスは健康を害する恐れがあります。

- 局所排気設備や呼吸用保護具を使用して下さい。
- 狭い場所では、十分換気するか呼吸用保護具を着用し監視員のもとで溶接して下さい。
- 油等の噴霧作業の近辺では溶接しないで下さい。
- 被覆鋼板の溶接は、呼吸用保護具を使用して下さい。

溶接は、火災や爆発、破裂の原因になります。

- 溶接場所の近くから可燃物や可燃性ガスを取り除いて下さい。
- 密閉されたタンクやパイプを溶接しないで下さい。
- 溶接場所の近くに消化器を置いて万一の場合に備えて下さい。
- 作業休止中や離れる時は事故防止のため電源を切って下さい。

